
# UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SL SLOVENČINA

**026.3DG 3D BRAVE GREEN**
**026.3FG 3D FLOOR GREEN**


Navodila v vašem jeziku?
**Preverite zadnjo platnico**

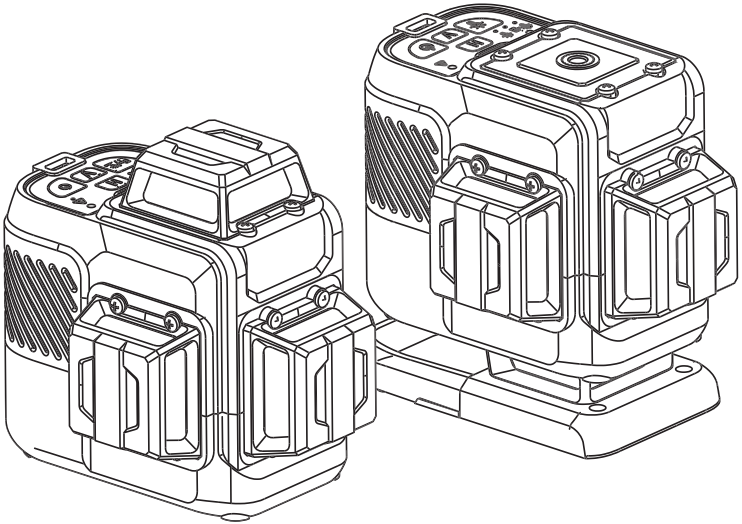


FUTECH
futech-tools.com


## PREGLED


3D BRAVE

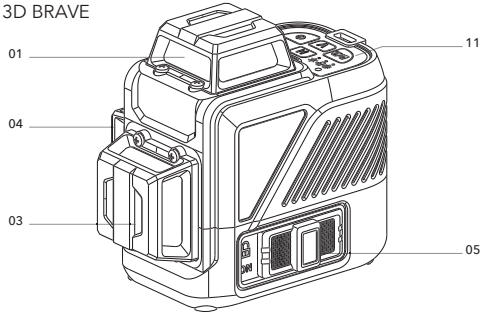

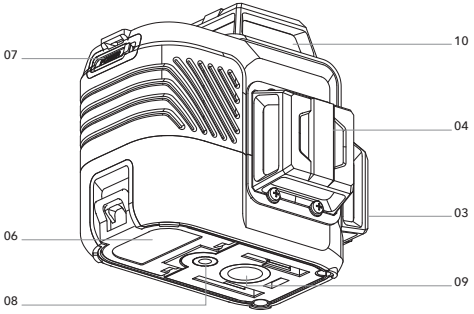
3D FLOOR

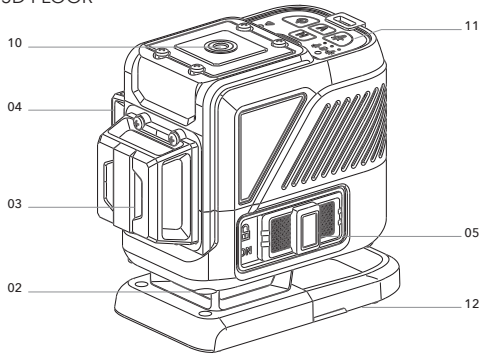

## ■ LASER

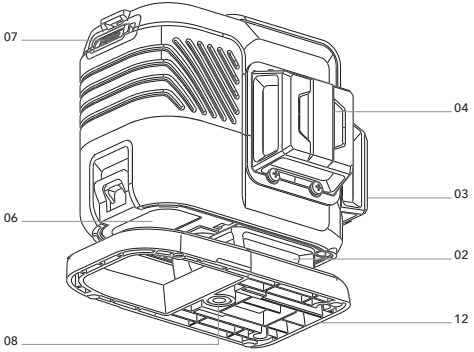01 Zgornji vodoravni izhod laserja (samo za 3D Brave)
02 Spodnji vodoravni izhod laserja (samo za 3D Floor)
03 Sprednji navpični izhod laserja (V1)
04 Stranski navpični izhod laserja (V2)
05 Stikalo za vklop/izklop/transportno zaščito
06 Predal za baterijo
07 USB-C napajalna vtičnica
08 Navoj za stativ 1/4″
09 Navoj za stativ 5/8″
10 Zgornji navoj za stativ 1/4″ (samo za 3D Floor)
11 Tipkovnica
12 Osnova (samo za 3D Floor)

## ■ TIPKOVNICA




A H-gumb za vodoravne črte
B V-gumb za navpične črte
C Gumb za sprejemnik / varčevanje z energijo
D Gumb za vklop
E LED indikator sprejemnika/moči
F Opozorilna LED
G Indikator baterije

## HITRA NAVODILA ZA ZAČETEK

| TIPK-OVNICA | IME | FUNKCIJA | |
|---|---|---|---|
| A | Gumb H | Pritisnite | (De-)aktiviraj vodoravne laserske črte |
| B | Gumb V | Pritisnite | (De-)aktiviraj navpične laserske črte |
| C | Sprejemnik/ varčevanje z energijo | Pritisnite | Preklaplja med polno močjo, polovično močjo in načinom sprejemnika |
| D | Gumb za vklop | Drži | Vklopite napravo z zaklenjenim nihalom (za ročni naklon) |
| E | LED sprejemnika/moči | Zelena | Naprava je vklopljena s polno močjo |
| | | Rdeča | Način sprejemnika je vklopljen (sprejemnik se lahko uporablja) |
| | | Rumena | Način varčevanja z energijo |
| F | Opozorilna LED | Oranžna, počasi utripa | Naklon aktiven (nihalo je zaklenjeno, laser ni niveliran) |
| | | Oranžna, hitro utripa | Izven območja samoniveliranja |
| G | Indikator baterije | | |

## VARNOST

Prosimo, preberite varnostna navodila v posebni knjižici, ki je priložena napravi.

LASERSKO SEVANJE – Laser razreda 2. – Ne glejte neposredno v žarek

## BATERIJA

Ta laser lahko uporabljate s priloženo baterijo (7,4V, 2200 mAh) ali s priloženim USB-C napajalnikom. Baterija se polni, ko je v napravi in je napajalnik priključen. Napravo lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

## PRVA UPORABA

Odstranite vse zaščitne folije.

Vstavite priloženo LI-ION baterijo v napravo tako, da odprete predal za baterijo **[06]**. Prepričajte se, da so baterije popolnoma napolnjene.


## UPORABA


### ▪ SAMONIVELIRANJE





Premaknite stikalo za vklop/izklop/transportno zaščito **[05]** v položaj "ON". Laser se vklopi, nihalni mehanizem za niveliranje se sprosti in instrument se lahko samonivelira.

Laser se lahko samonivelira v območju približno 3° v vsako smer.

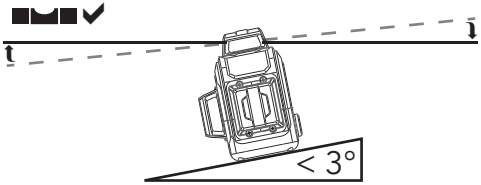

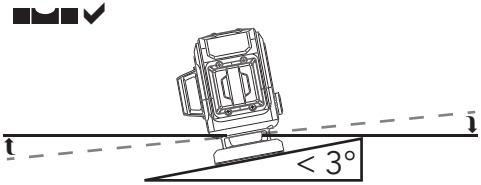
To pomeni, da lahko laser prikazuje popolnoma vodoravne ali navpične črte, če je postavljen na nagnjeno površino do največ približno 3°. Če je laser postavljen na površino, ki presega 3°, izravnana vodoravna ali navpična laserska črta ne bo več mogoča.

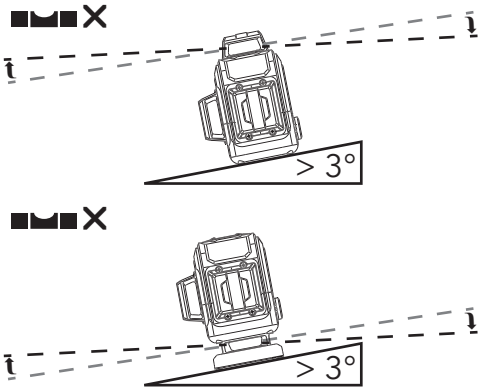


Opozorilni indikator [F] bo hitro utripal in laserske črte se bodo izklopile.


Postavite lasersko napravo na bolj ravno površino, če je mogoče znotraj območja niveliranja 3°. Laser se bo samodejno izravnal, ko bo postavljen znotraj svojega območja niveliranja.

### ▪ VKLOP/IZKLOP LASERSKIH ČRT

Ob vklopu naprave bodo aktivirane vse 3 laserske diode.

### ⎯ VODORAVNE LASERSKE ČRTE

Za spremembo projiciranih vodoravnih laserskih črt pritisnite H-gumb za vodoravne črte [A].

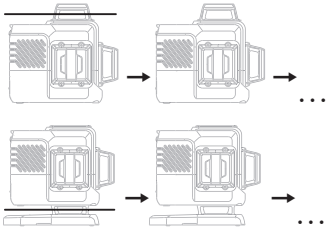


- Pritisnite H-gumb [A] prvič, da izklopite vodoravno lasersko črto [01]/[02].
- Pritisnite H-gumb [A] drugič, da vklopite vodoravno lasersko črto [01]/[02].
- ... (ta dva prejšnja koraka se bosta ponavljala)


**OPOMBA**

Priporočamo, da nastavite vodoravno linijo na vaši delovni višini z uporabo stojala.

### ⎯ NAVPIČNE LASERSKE ČRTE

Za spremembo projiciranih navpičnih laserskih črt pritisnite V-gumb za navpične črte [B].






- Pritisnite V-gumb [B] prvič, da izklopite vse navpične laserske črte.
- Pritisnite V-gumb [B] drugič, da vklopite spredn-jo navpično lasersko črto (V1) [03].
- Pritisnite V-gumb [B] tretjič, da vklopite stransko navpično lasersko črto (V2) [04].
- Pritisnite V-gumb [B] četrtič, da vklopite obe navpični laserski črti (V1+V2) [03][04].
- ... (ti štirje prejšnji koraki se bodo ponavljali)

**OPOMBA**

Ko sta vklopljeni obe navpični črti, lahko izmerite natančen kot 90° ali prikažete navpičnico (imaginaren navpičen spoj med križem na tleh in križem na stropu)

## NAČIN NAKLONA





Premaknite stikalo za vklop/izklop/transportno varnost [05] na "OFF", da se laserski žarki izklopijo in je transportna blokada aktivna (nihalo je blokirano).

Držite gumb za vklop [D] približno 3 sekunde. Vse laserske črte se bodo vklopile, ne da bi sprostili transportno varnost (nihalo je še vedno zaklenjeno v položaju). Opozorilni indikator [F] počasi utripa, laserske črte pa bodo utripale vsakih 8 sekund. To vas opozarja, da laser ni izravnan!

Držite gumb H / gumb za vklop [A] ponovno približno 3 sekunde, da izklopite laser v načinu nagiba.

## ROČNI NAKLON

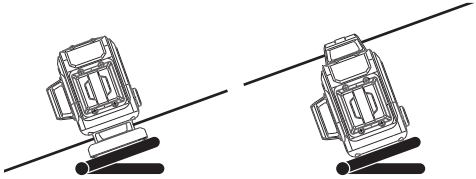

Napravo lahko fizično postavite na želeni naklon z uporabo nagnjene površine ali adapterja za naklon (opcijski dodatek).

**OPOMBA**

V načinu nagiba se laserske črte ne izravnavajo več samodejno. Počasi utripajoč opozorilni indikator [F] in utripajoče laserske črte vas bodo opominjali, da je nihalo zaklenjeno in laser se ne bo izravnal.

## ▪ NAČIN SPREJEMNIKA



Pritisnite gumb za sprejemnik/varčevanje z energijo **[C]**, da aktivirate način sprejemnika. Ta gumb ima tri načine. Aktivni način je označen z LED indikatorjem sprejemnika/moči **[D]**. Pritisnite gumb za način sprejemnika **[C]** tolikokrat, dokler ni aktiven želeni način:

ZELENA: Polna moč

RDEČA: Način sprejemnika

RUMENA: Način varčevanja z energijo

Ko je LED indikator sprejemnika/moči **[D]** zelen, lahko laserske črte zazna laserski sprejemnik.

**OPOMBA**

Vsi Futech laserji uporabljajo frekvenco 10 kHz v načinu sprejemnika. Združljivi so le sprejemniki, ki zaznajo laserske črte pri 10 kHz.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| | 026.3DG 026.3FG |
|---|---|
| Vidljivost | |
| Natančnost | ± 2 mm / 10 m |
| Doseg s sprejemnikom | 2x 40 m |
| Območje niveliranja | ± 3° |
| Izniveliranje | Nihajno izravnavanje |
| Funkcija nagiba | Ročno (prek zaklepa nihala) |
| Navoj za stojalo | 1/4" |
| Valovna dolžina laserja | 515 nm |
| Klasifikacija laserja | Razred 2, < 1mW |
| Napajanje | Li-Ion baterija 7,4V, 2200mAh |
| Zaščita | IP54 |
| Teža | 0,420 kg |
| Obratovalna temperatura | -5°c ~ +40°c |

**CE IZJAVA O SKLADNOSTI**

Futech (Belgija) izjavlja na lastno odgovornost, da je ta naprava:

- 026.3DG, 3D BRAVE GREEN
- 026.3FG, 3D FLOOR GREEN

je v skladu s standardi EN IEC 61326-1:2021, IEC 60825-1:2014 v skladu z določbami direktive(-) 2014/30/EU.

Lier, Belgija, 1. julij 2025

Patrick Waûters

Možne so napake v tisku. Uporabljene slike so simbolične. Vse lastnosti, funkcionalnosti in druge specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ali obveznosti.

# UPORABNIŠKI PRIROČNIK

## drugi jeziki:

**DA** DANSK

**DE** DEUTSCH

**ES** ESPAÑOL

**ET** EESTI KEEL

**FI** SUOMEN KIELI

**FR** FRANÇAIS

**IS** ÍSLENSKA

**IT** ITALIANO

**NL** NEDERLANDS

**NO** NORSK

**PT** PORTGUÊS

**SL** SLOVENŠČINA

**SV** SVENSKA

FUTECH

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

0263DG-3FG/EN/Z6101911 4415